

RAPORT



DANE OGÓLNE

Nazwa raportu
VOLKSWAGEN TOURAN

Data odczytu
2026-09-06 21:11:45

Data edycji
2026-09-07 10:30:23

Numer seryjny

Jednostka miary
µm

Data kalibracji
-

MOTO EXPERT
GRZEGORZ GRABOWSKI
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY


Typ	MINIVAN
Marka	VOLKSWAGEN
Model	TOURAN
Pojemność silnika [ccm]	1968
Moc [kW]	150
VIN	WVGZZZ1TZKW000000
Rodzaj paliwa	Diesel
Rok produkcji	2018
Przebieg	61941
Data pierwszej rejес	12.05.2018
Badanie techniczne	10.05.2027
Numer rejestracyjny	GA232323
Norma Euro	Euro 6 d
Masa własna	1615
Dop. masa całkowita	2240

KOMENTARZ


Pojazd marki Volkswagen Touran, pochodzący z polskiej sieci dystrybucyjnej, został poddany oględzinom oraz weryfikacji techniczno-eksploatacyjnej. W trakcie czynności okazano dowód rejestracyjny oraz jeden oryginalny klucz do pojazdu. Rok produkcji przyjęto na podstawie danych zawartych w zewnętrznych bazach informacyjnych i określono na 2018. Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) odczytano bezpośrednio z pojazdu, a następnie zweryfikowano z danymi zawartymi w dokumentacji oraz w zewnętrznych bazach danych.

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: Interpretacja ogólna, Nadwozie

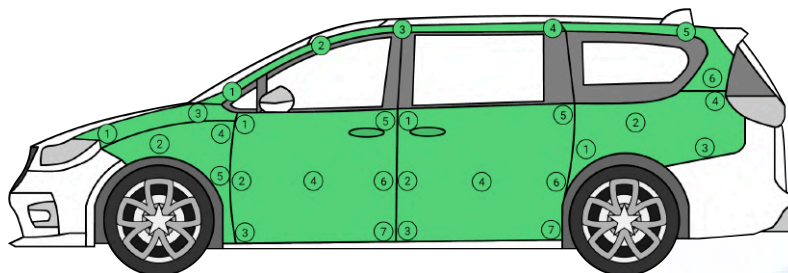

LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Lewy przedni błotnik	Fe + Zn	104	131	119	119	128	131	104	114	-	-
Lewe przednie drzwi	Fe + Zn	100	130	116	112	101	100	121	130	126	125
Lewe tylne drzwi	Fe + Zn	110	125	115	125	117	110	110	114	114	114
Lewy słupek	Fe + Zn	104	164	119	104	104	164	108	108	124	-
Lewy tylny błotnik	Fe + Zn	115	120	118	120	119	117	115	-	-	-

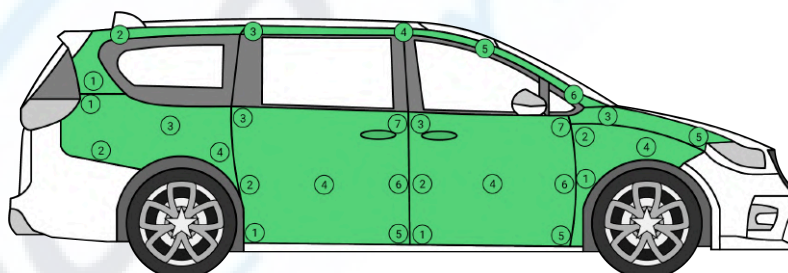


PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Prawy przedni błotnik	Fe + Zn	97	127	116	114	113	127	127	97	-	-
Prawe przednie drzwi	Fe + Zn	102	122	114	102	102	122	114	122	121	118
Prawe tylne drzwi	Fe + Zn	114	122	120	117	114	122	122	121	121	121
Prawy słupek	Fe	98	132	119	132	127	127	127	103	98	-
Prawy tylny błotnik	Fe + Zn	108	137	122	118	137	108	126	-	-	-

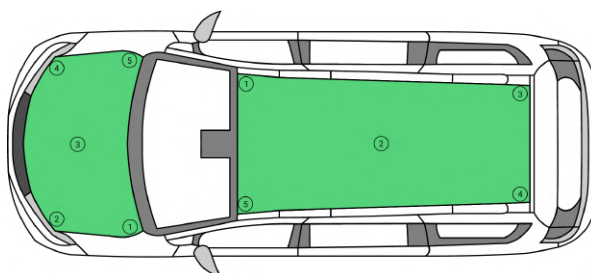

GÓRA

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa silnika	Fe + Zn	89	115	103	89	106	115	103	102	-	-
Dach	Fe + Zn	118	124	121	118	124	123	122	120	-	-

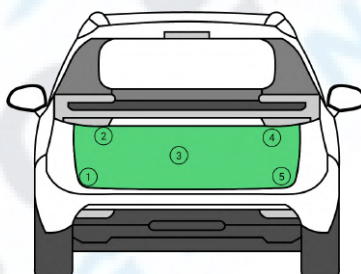

TYŁ


	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa bagażnika	Fe	110	119	116	119	110	116	116	117	-	-

Legenda


- Wyłączony
- Za cienka warstwa lakieru
- Oryginalna warstwa lakieru
- Druga warstwa lakieru
- Cienka warstwa szpachlówki
- Gruba warstwa szpachlówki

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: Interpretacja ogólna, Wew. elementy nadwozia

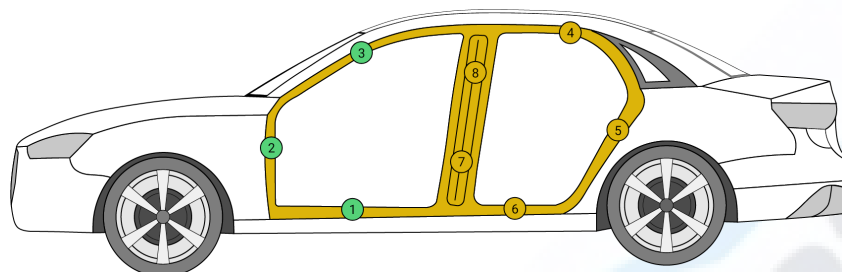


LEWA STRONA												
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.	
Lewa strona	Fe + Zn	59	109	85	78 93	59 -	60 -	94 -	109 -	93 -	93 -	

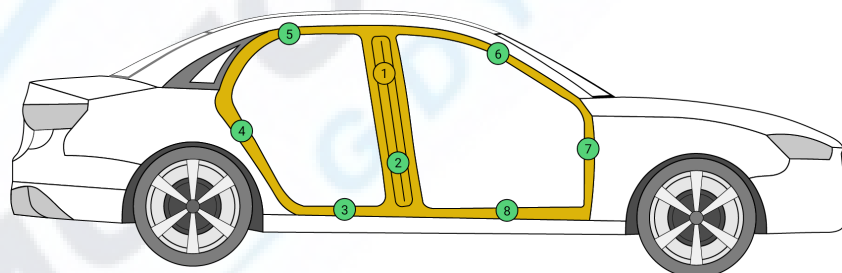

PRAWA STRONA												
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.	
Prawa strona	Fe + Zn	65	97	84	97 89	90 -	89 -	90 -	66 -	65 -	88 -	

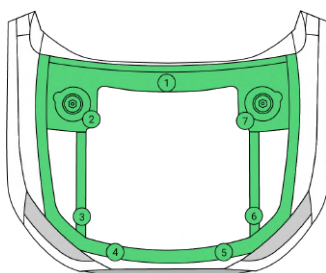


KOMORA SILNIKA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Komora silnika	Fe + Zn	59	60	59	59	59	59	59	59	60	60

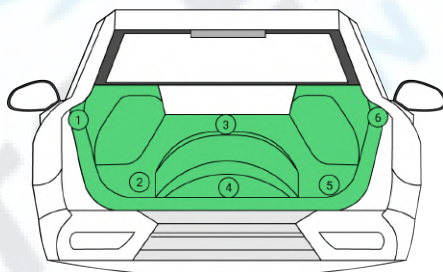


BAGAŻNIK											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bagażnik	Fe + Zn	62	67	65	66	66	66	67	62	62	-

POMIARY ZEWNĘTRZNE

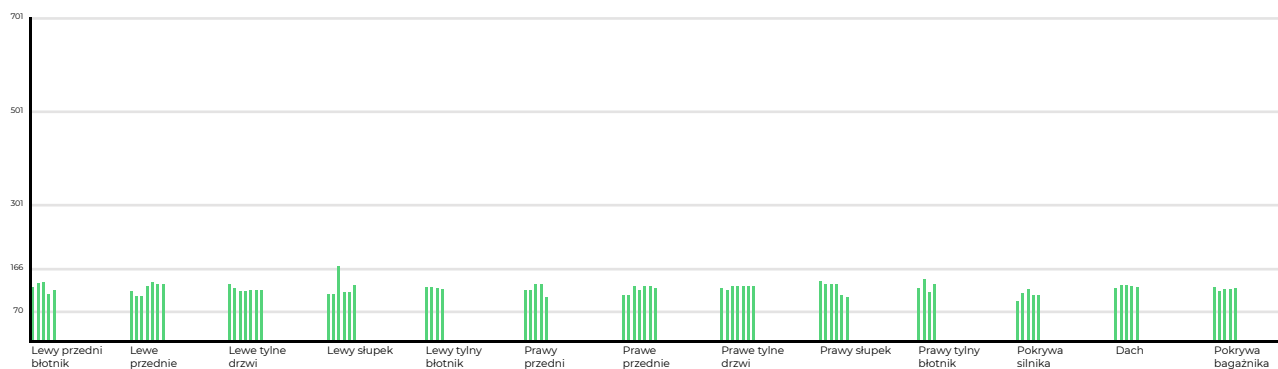

POMIARY WEWNĘTRZNE




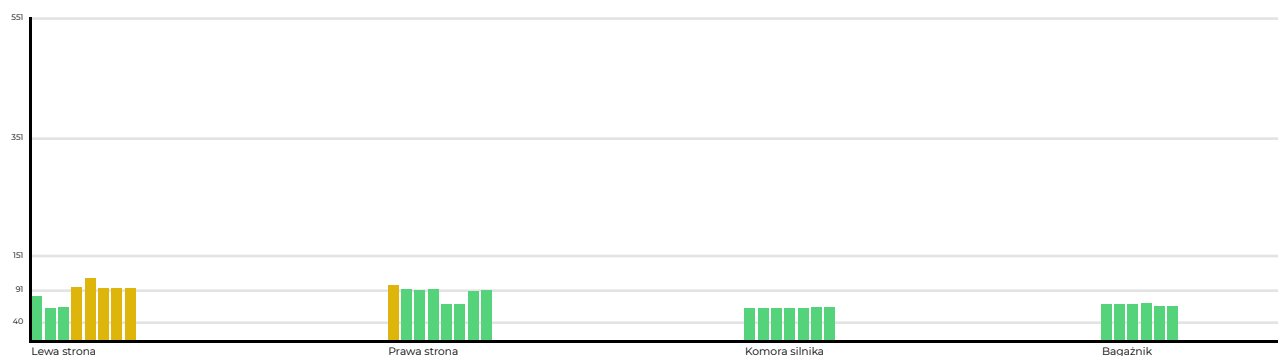


OPONY

OPONY

	Producent	Sezon	Rozmiar	Pomiary	Pomiary
Lewy przód	Michelin	Letnie	205/60/16	4.5mm	4.8mm
Prawy przód	Michelin	Letnie	205/60/16	4.4mm	4.6mm
Lewy tył	Michelin	Letnie	205/60/16	4.5mm	4.7mm
Prawy tył	Michelin	Letnie	205/60/16	4.4mm	4.6mm

POMIARY ZEWNĘTRZNE														
Lewy przedni błotnik	1. 119	2. 128	3. 131	4. 104	5. 114	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Prawy przedni błotnik	5. 97	4. 127	3. 127	2. 113	1. 114	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Różnica	22	1	4	9	0									
Lewe przednie drzwi	1. 112	2. 101	3. 100	4. 121	5. 130	6. 126	7. 125	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Prawe przednie drzwi	7. 118	6. 121	5. 122	4. 114	3. 122	2. 102	1. 102	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Różnica	6	20	22	7	8	24	23							
Lewe tylne drzwi	1. 125	2. 117	3. 110	4. 110	5. 114	6. 114	7. 114	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Prawe tylne drzwi	7. 121	6. 121	5. 121	4. 122	3. 122	2. 114	1. 117	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Różnica	4	4	11	12	8	0	3							
Lewy słupek	1. 104	2. 104	3. 164	4. 108	5. 108	6. 124	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Prawy słupek	6. 98	5. 103	4. 127	3. 127	2. 127	1. 132	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Różnica	6	1	37	19	19	8								
Lewy tylny błotnik	1. 120	2. 119	3. 117	4. 115	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Prawy tylny błotnik	4. 126	3. 108	2. 137	1. 118	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Różnica	6	11	20	3										
POMIARY WEWNĘTRZNE														
Lewa strona	1. 78	2. 59	3. 60	4. 94	5. 109	6. 93	7. 93	8. 93	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Prawa strona	8. 89	7. 88	6. 65	5. 66	4. 90	3. 89	2. 90	1. 97	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Różnica	11	29	5	28	19	4	3	4						

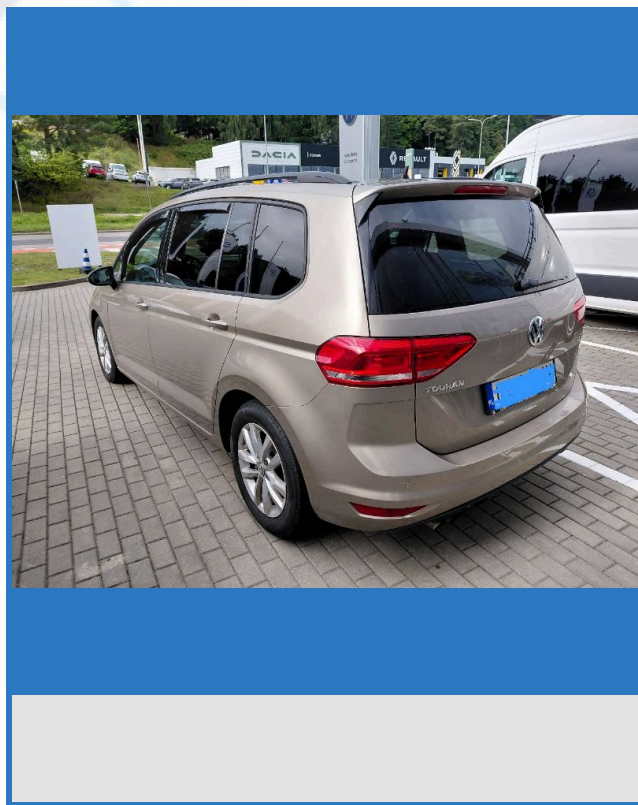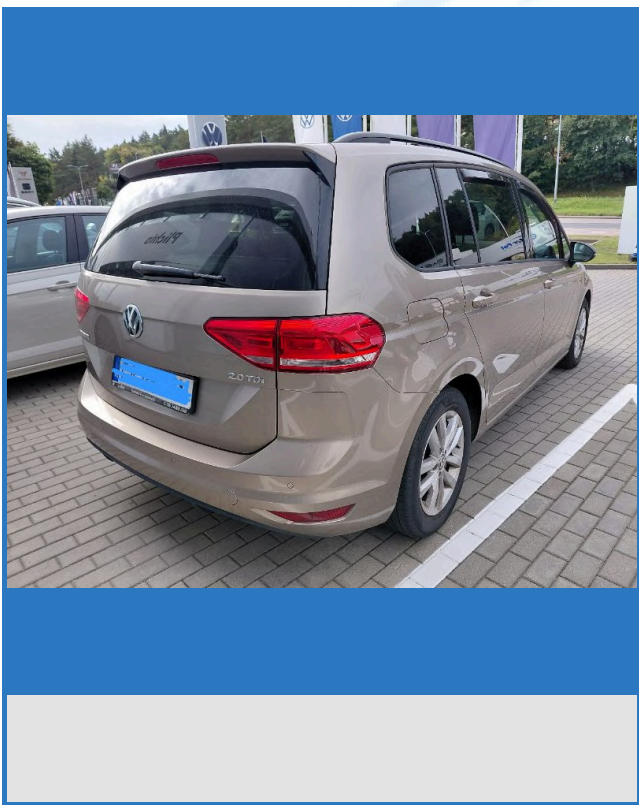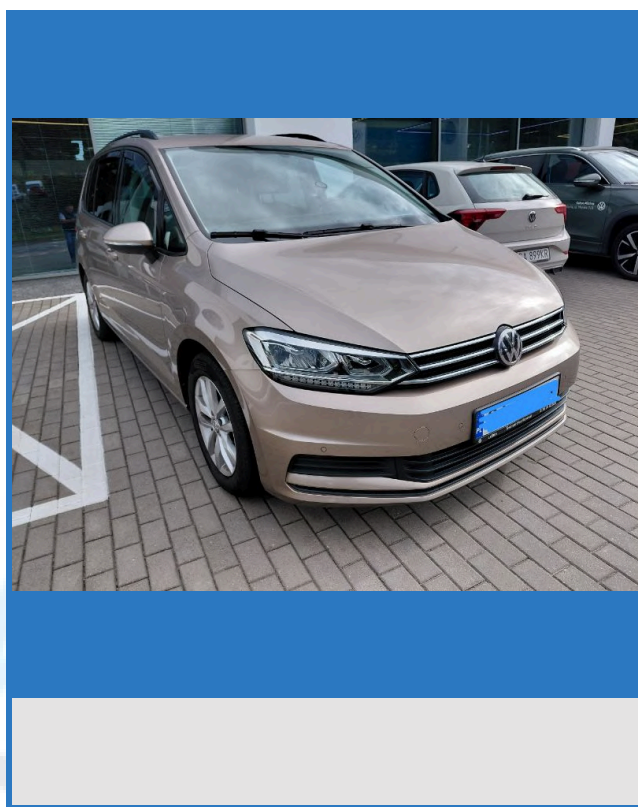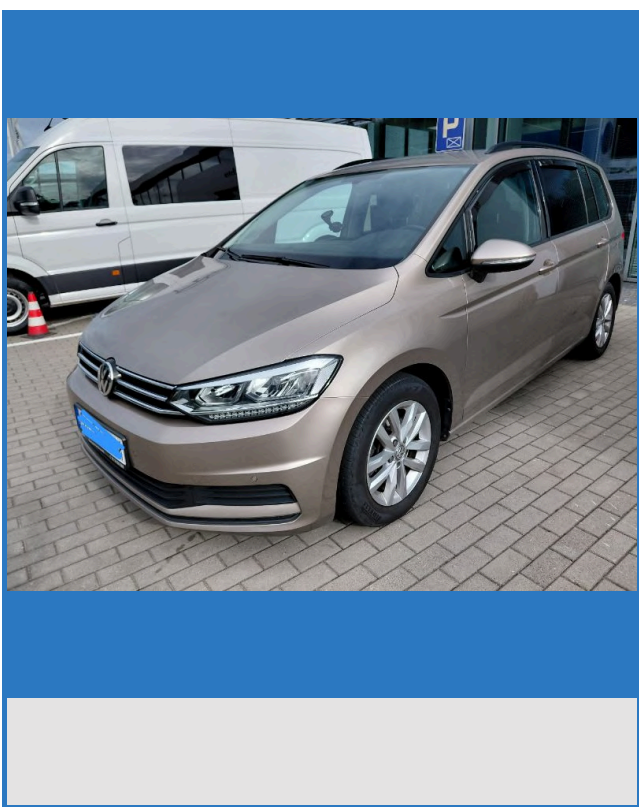














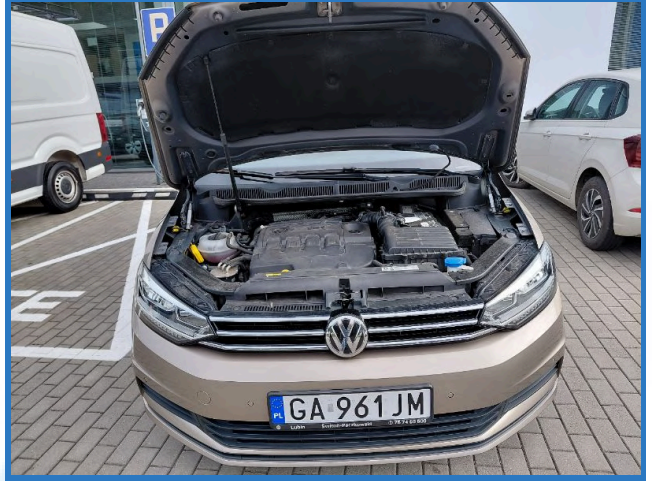







Grzegorz Grabowski Rzeczoznawca Samochodowy
81-041 Gdynia, ul. Chylońska 69-85
NIP: 672 172 40 62
tel. (48) 535 34 44 34, email: moto.expert.gdynia@gmail.com
www.motoexpertgdynia.pl



DATA WYKONANIA:	07.09.2026 godz. 8.00 – 10.30
DANE POJAZDU:	Pojazd marki VOLKSWAGEN TOURAN NR REJ.: GAXXXX NR VIN: WVGZZZXXXXXXXXXXXX ROK PROD: 2018
ZAMAWIAJĄCY:	
CEL OCENY TECHNICZNEJ:	OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU PRZED ZAKUPEM


Rodzaj pojazdu	Samochód osobowy
Marka, typ, model	VOLKSWAGEN TOURAN
Typ nadwozia	MINIVAN
Rodzaj napędu	Przedni
Numer VIN	WVGZZZXXXXXXXXXX
Nr rejestracyjny	GAXXXXXX
Wskaźnik drogomierza [km]	62345
Rok produkcji	2018
Data pierwszej rejestracji	12.05.2018
Data ważności badania technicznego	10.05.2027
Masa własna [kg]	1615
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2240
Silnik/rodzaj zapłonu	DIESEL
Pojemność skokowa [cm ³]	1969
Moc silnika [kW]	110
Skrzynia biegów	MANUALNA
Kolor nadwozia/rodzaj lakieru	2-warstw. typu metalik

I. OCENA STANU TECHNICZNEGO

a. POMIAR GRUBOŚCI POWŁOKI LAKIEROWEJ

Lp	MIN	MAX
1	100	134
2	101	134
3	105	131
4	110	129
5	89	112
6	84	118
7	105	124
8	98	130
9	101	126
10	112	124
11	106	124

Tab nr 1

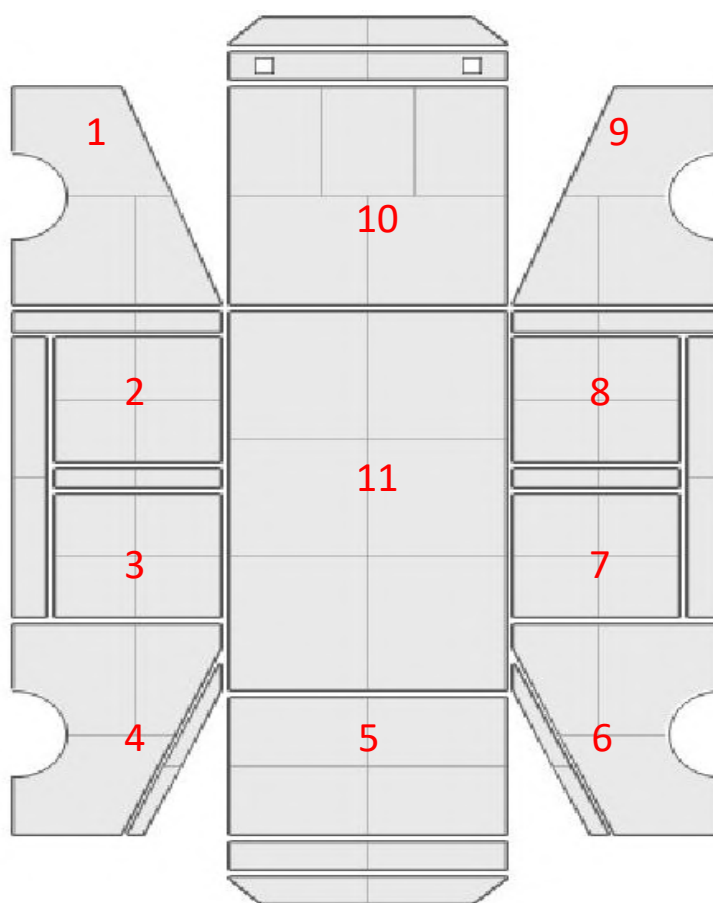

Pomiary grubości powłoki lakierniczej nie wykazały odstępstwa od wartości uznawanych za fabryczne. Na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz pomiarów stwierdzono, co następuje:

- Grubość powłoki lakierniczej jest równomierna na całej powierzchni nadwozia;
- Pomiar referencyjny wykonano na dachu pojazdu;
- Na słupkach A, B oraz C strona prawa i lewa stwierdzono grubość powłoki lakierniczej odpowiadającą wartościom fabrycznym;
- Dokonano pomiaru na goleni McPhersona oraz w bagażniku gdzie nie wykazano nieprawidłowości;
- Nie stwierdzono widocznych wad lakierniczych, brak zarysowań i otarć;

b. Szyb pojazdu:

	Producent szyb	Nr fabryczny/ Nr homologacji	Data produkcji
Przód	VOLKSWAGEN	43R-000029	2018
Prawe przednie drzwi	VOLKSWAGEN	43R-000050	2018
Prawe tylne drzwi	VOLKSWAGEN	43R-000050	2018
Prawe tył trójkąt	VOLKSWAGEN	43R-000050	2018
Tył	VOLKSWAGEN	43R-000048	2018
Lewe tylne drzwi	VOLKSWAGEN	43R-000050	2018
Lewe przednie drzwi	VOLKSWAGEN	43R-000050	2018
Lewy tył trójkąt	VOLKSWAGEN	43R-000050	2018

Tab. nr 2

W następstwie wykonanych oględzin stwierdzono co następuje:

- Pojazd posiada oryginalne szyby z logiem producenta osadzone w nadwoziu prawidłowo.
- Data produkcji zbieżna z budową pojazdu;
- Nie stwierdzono pęknięć i innych uszkodzeń na szybach bocznych;
- Numeracja szyb zgodna parami, logotyp pojazdu umieszczony na oszkleniu;
- Mocowane w nadwoziu prawidłowo;
- Mechanizm opuszczania oraz oczyszczania szyb działa prawidłowo;
- Ogrzewanie szyby tylnej działa prawidłowo;

c. Oświetlenie pojazdu

Producent lamp przednich	VOLKSWAGEN	
Typ	Stan	
Mijania	OK	
Kierunkowskazy	OK	
Stopu	OK	
Długie	OK	
Postojowe	OK	
Przeciwmgłowe	OK	
Cofania	OK	
Awaryjne	OK	

Tab. 3 Oświetlenie pojazdu

W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, co następuje:

- reflektory nie wykazują zarysowań bez uszkodzeń mechanicznych;
- nie stwierdzono odprysków powierzchniowych kloszy;
- emitowane światło jest równomierne i symetryczne;
- zespoły oświetleniowe pozostają w stanie technicznym prawidłowym, a elementy mocujące nie noszą śladów ingerencji;
- barwa kloszy reflektorów jest jednorodna;
- oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej jest sprawne;

d. Ogumienie

	Prawy Przód	Prawy tył	Lewy tył	Lewy przód
Rodzaj	ZIMOWA	ZIMOWA	ZIMOWA	ZIMOWA
Producent	GODYEAR	GODYEAR	GODYEAR	GODYEAR
Model	ULTRAGRIP	ULTRAGRIP	ULTRAGRIP	ULTRAGRIP
Data produkcji	1025	1025	Z drugiej strony	Z drugiej strony
Rozmiar	235/45 R18	235/45 R18	235/45 R18	235/45 R18
Nośność/indeks prędkości	98V	98V	98V	98V
Rodzaj felgi/Stan	STOPOWA/DOBRY	STOPOWA/DOBRY	STOPOWA/DOBRY	STOPOWA/DOBRY
Śr. Wysokość bieżnika	4,7	5,1	4,6	4,4
Uszkodzenia opony	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK

Tab. nr 4 Ogumienie

Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, co następuje:

1. W dniu przeprowadzenia ekspertyzy pojazd był wyposażony w opony letnie;
2. Opony są zamontowane na felgach ze stopów lekkich, na których występują zarysowania obrzeży o charakterze eksploatacyjnym;
3. Nie stwierdzono uszkodzeń mechanicznych opon, w tym pęknięć, wybrzuszeń ani przecięć;
4. W przestrzeni bagażowej pojazdu znajduje się koło zapasowe.

e. Ocena stanu technicznego silnika

Nazwa podzespołu	Opis
Zawieszenie silnika	OK
Paski napędu osprzętu silnika	OK
Szczelność i stan układu chłodzenia	OK
Wycieki paliwa	OK
Wycieki oleju	OK
Filtr powietrza	OK
Stan i działanie instalacji gazowej	BRAK
Rozruch silnika	OK
Głośność, równomierność pracy	OK
Skład spalin	NIE BADANO
Ciśnienie oleju	NIE BADANO
Ciśnienie sprężania w cylindrach	NIE BADANO
Rozrusznik	OK
Alternator	OK
Test szczelności uszczelki pod głowicą	OK
Stan komory silnikowej	OK
Stan oleju silnikowego	OK
Data wymiany oleju	BRAK ZAIWESZKI
Temperatura zamarzania płynu chłodzącego/kolor	-37C/RÓŻOWY

Tab. 5 Ocena stanu technicznego silnika

Rozruch rozgrzanego silnika prawidłowy, natychmiast po rozruchu dokonano osłuchania stref połączeń kinematycznych celem stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń. Nie stwierdzono niepokojących dźwięków, na biegu jałowym silnik pracuje równomiernie. Po zwiększeniu prędkości obrotowej nie wydobywa się nadmierny dym, brak niepokojących dźwięków.

f. Ocena stanu technicznego układu hamulcowego i ABS

Stan przewodów	OK
Szczelność układu, poziom płynu	OK
Działanie kontrolki ABS	OK
Skok pedału hamulca	OK
Weryfikacja tarczy hamulcowej/klocki	OK

Tab. 6 Ocena stanu technicznego układu hamulcowego i ABS

Brak uwag

g. Diagnostyka komputerowa

KOD BŁĘDU	OPIS
C007768	Niskie Ciśnienie w oponach
P052123	Zakres/wydajność obwodu czujnika ciśnienia oleju silnikowego usterka sygnału. Sygnał utknął na niskim poziomie.
P009F00	Sterowanie upustem ciśnienia paliwa zablokowane w pozycji ON. Ogólna informacja o usterekach.
U133745	HUD (wyświetlacz przezierny) Wewnętrzne błędy systemu
U2C6292	Otrzymano nieprawidłowy sygnał z innego modułu sterującego. Wady komponentu
B1B4497	Prawy tylny zewnętrzny czujnik Wady komponentu
B13F397	Lewy tylny czujnik boczny Wady komponentu Działanie utrudnione
C007285	Temperatura hamulców jest zbyt wysoka. Błędy sygnału powyżej dopuszczalnego zakresu
U132E87	Moduł podgrzewacza wstępnego spalania błędy sygnału

Tab. 7 Diagnostyka komputerowa

W wyniku przeprowadzonych czynności diagnostycznych stwierdzono, co następuje:

- w pamięciach sterowników nie stwierdzono aktywnych kodów błęd;
- dokonano odczytu wartości przebiegu zapisanych w poszczególnych modułach;
- przeprowadzono weryfikację numeru identyfikacyjnego VIN w dostępnych modułach elektronicznych. Brak przypisania numeru VIN w module wspomagania kierowania oraz w centralnym układzie elektronicznym;

h. Diagnostyka warsztatowa

Nazwa podzespołu	Opis
Wstępny pomiar zbieżności	OK
Sprawność Amortyzatorów	OK
Układ hamulcowy (siła hamowania, tarcze, klocki, przewody)	OK
Układ kierowniczy	OK
Zawieszenie przednie	OK
Zawieszenie tylne	OK
Połączenie silnika i skrzyni biegów	OK
Układ Napędowy	OK
Ocena szczelności jednostki napędowej	OK
Układ wydechowy	OK
Ocena zespołu chłodnic	OK
Ocena podwozia	OK
Punkty konstrukcyjne mocowania elementów podwozia	OK

Tab. 8 Diagnostyka warsztatowa

W pierwszej kolejności sprawdzono kompletność poszczególnych układów

i prawidłowość ich montażu. Stwierdzono co następuje:

- brak luzu w układzie kierowniczym;
- Nie stwierdzono luzu w zawieszeniu przednim;
- Siła tłumienia drgań osi przedniej i tylnej w zakresie wartości prawidłowych;
- Siła hamowania osi przedniej rozbieżność 14% zapewne związana z dłuższym postojem pojazdu;
- Wstępny pomiar zbieżności na płytach najazdowych nie wykazał nieprawidłowości;



i. Jazda próbna

Skuteczność hamulców	
Działanie ABS	OK
Działanie drogomierza i szybkościomierza	OK
Wskaźnik temperatury silnika	OK
Zmiana biegów, działanie sprzęgła	OK
Przyśpieszenie pojazdu	OK
Praca układu kierowniczego	OK
Stateczność ruchu pojazdu	OK
Głośność skrzyni biegów (bloku napędowego)	OK
Głośność przekładni głównej	OK
Głośność (stuki) zawieszenia	OK

Tab. 9 Ocena stanu pojazdu w trakcie wykonywanej jazdy próbnej

- Rozruch silnika prawidłowy, a na biegu jałowym pracuje prawidłowo;
 - Dokonano osłuchania silnika stetoskopem miejsc par kinematycznych oraz łożyskowania osprzętu;
 - Po zwiększeniu obrotów nie wydobywa się nadmierny dym, a głośność układu wydechowego na poziomie fabrycznym;
 - Po uruchomieniu wszystkie kontrolki gasną;
 - Prędkości obrotowa biegu jałowego stabilna, doprowadzono temperaturę silnika do warunków normalnej pracy, wentylatory załączyły się;
- Podczas jazdy próbnej dokonano weryfikacji pracy układu napędowego:
- Przy znacznych zmianach prędkości nie wydobywają się niepokojące dźwięki;
 - Biegi przełączają się płynnie bez zacięć czy bloków zarówno podczas zmiany na wyższy bieg, jak i redukcji na bieg niższy;

g. WNĘTRZE POJAZDU/WYPOSAŻENIE

Weryfikacja elementów wnętrza	
FOTELE/TAPICERKA	UWAGI
RODZAJ TAPICERKI : materiałowa	
Ocena organoleptyczna	Brak uwag
Zapach pleśni/tytoniu	Brak
Zabrudzenia	Brak
Przetarcia	Brak
Wypalenia	Brak
Pasy bezpieczeństwa	Brak

Tab. 10 Ocena wnętrza pojazdu

- Weryfikacja dokonana organoleptycznie, ocena wykonana wzrokowo. Stwierdzono co następuje:
- Tapicerka samochodu wykonana z materiału;
 - Pokrycie siedzeń przednich i tylnych z widocznymi zabrudzeniami punktowymi niewielkimi;
 - Pasy bezpieczeństwa bez zmechacenia na brzegach;
 - Podczas oględzin nie stwierdzono śladów przetarć na elementach wyposażenia wnętrza.
 - Podsufitka jest w dobrym stanie;
 - We wnętrzu nie czuć zapachu papierosów, nie wyczuło pleśni ani zapachu zwierząt;
 - Brak śladów sierści zwierząt;
 - Elementy plastikowe są całe;
 - Kierownica, okładziny pedałów, dźwigni hamulca ręcznego nie zniszczone, całe;
 - Wykładzina podłogowa nie zabrudzona;

- Przeprowadzono weryfikację prawidłowości działania urządzeń podnoszących komfort użytkowania wraz z użyciem kamery termowizyjnej. Nie wykazano nieprawidłowości, fotel kierowcy nagrzewa się dłużej.

Elementy wyposażenia kontrola działania		
Wyposażenie	Ocena	Uwagi
Koło zapasowe/zestaw naprawczy	OK	
Radio/CD/DVD/	OK	
Elektryczne szyby	OK	
Elektryczne lusterka	OK	
Elektryczne fotele	BRAK	
Pamięć foteli/Podgrzewanie/Wentylowanie	BRAK	
Kierownica wielofunkcyjna	OK	
Wspomaganie kierownicy	OK	
Czujniki parkowania/kamera cofania	OK	
Klimatyzacja	OK	
Komputer pokładowy	OK	
Tempomat	OK	
Hak	BRAK	
Szyberdach	BRAK	
Dach panoramiczny	BRAK	
Czujnik zmierzchu/deszczu	OK	

Tab. 11 Elementy Wyposażenie kontrola działania

WNIOSKI/WYCENA/REKOMENDACJA

Na dzień przeprowadzenia oględzin pojazd nie wymaga ponoszenia istotnych nakładów inwestycyjnych, a jego stan techniczny pozwala na bezpieczne użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Na podstawie przeprowadzonych oględzin, weryfikacji dokumentów, wyników badań diagnostycznych oraz dokonanych ustaleń, pojazd uzyskuje wstępną pozytywną rekomendację do zakupu. Przed zakupem należy dokonać weryfikacji dokumentów własności, faktury zakupowej oraz przeprowadzić rozpytania w ASO marki.

SZACUNKOWE KOSZTY NAPRAWY

Diagnostyka komputerowa cd w zakresie stwierdzony kodów błędów

Wymiana oleju silnikowego oraz filtrów

TIRE TREAD TEST REPORT

Report Information

Device: TBE200 EU

Version: V01.32.00

Vehicle Information

License: --
Make/Model/Year: Volkswagen/TOURAN/2018

VIN: WVGZZZXXXXXXXXXX
Odometer: 61914 km



Scan to download PDF

Check Settings

Check Mode: All Tread Check

Tire Type: Summer tire

TBE Test

Vehicle Status & Repair Tips

LF

RF

LR

RR

Example: FWD Rotation

LF

RF

LR

RR

Tire status:Recommend to replace LF RF RR LR tire(s) ;

Tips:Tires should be rotated every six months or 9600 to 12800 km or as specified by the manufacturer.

8 mm

3 mm

1.6 mm

42 m

52 m

61 m

Braking distance:51 m

Note:The braking distance is evaluated when most worn tires fitted to all positions on a vehicle travelling at 80 km/h on wet road.

LF

mm

3.1

3.2

4.0

OUTSIDE

INSIDE

Brand:--

Specification:--

DOT:--

Tire age:--

Visual Inspection:--

Repair Tips:

1. Tips:Replacement recommended.

RF

mm

4.9

8.5

4.9

INSIDE

OUTSIDE

Brand:--

Specification:--

DOT:--

Tire age:--

Visual Inspection:--

Repair Tips:

1. Tips:Check tire regularly; Adjust tire pressure to the placard value (usually placed on the vehicle's B-pillar).

LR

mm

3.5

4.7

5.6

OUTSIDE

INSIDE

Brand:--

Specification:--

DOT:--

Tire age:--

Visual Inspection:--

Repair Tips:

1. Tips:Check tire regularly; Check chassis parts for deformation and looseness, then check 4-wheel alignment parameters.

RR

mm

9.0

4.9

5.0

INSIDE

OUTSIDE

Brand:--

Specification:--

DOT:--

Tire age:--

Visual Inspection:--

Repair Tips:

1. Tips:Check tire regularly; Check chassis parts for deformation and looseness, then check 4-wheel alignment parameters.

Tire Photos



No photo

● Gray: unchecked; ● Green: normal; ● Yellow: alert, replacement recommended; ● Red: abnormal, replace immediately.

Disclaimer: This report provides a reference for vehicle inspection and maintenance only. Autel is not liable for any accident, property damage, or personal injury resulting from the use of this information.

2017 (H) Volkswagen RAPORT DIAGNOSTYCZNY POJAZDU

Informacje o pojeździe

2017 (H)/Volkswagen/5T - Touran 2016 >/all engine codes
VIN: :

Przebieg: 61941km

Tablica rejestracyjna: --



Zeskanuj, aby
pobrać plik PDF

Informacje o kliencie

Imię i nazwisko: --

Tel: --

Informacje o urządzeniu

Skaner: MaxiDAS DS808TS

Wersja: V25.00

Numer seryjny: VD7GP5V01048

Numer zamówienia naprawy: --



Zeskanowany system (16)

System	Status/DTC
01 - Moduł sterujący silnika 1	✓ 0
03 - Układ hamulcowy ABS 1	✓ 0
08 - Elektronika układu klimatyzacji / ogrzewania	✓ 0
09 - Centralny układ elektroniczny	✓ 0
13 - Układ regulacji odstępu od poprzednika	✓ 0
15 - Poduszka powietrzna	✓ 0
16 - Elektronika kolumny kierownicy	✓ 0
17 - Klaster instrumentów	✓ 0
19 - wejście	✓ 0
42 - Elektronika drzwi kierowcy	✓ 0
44 - Układ wspomagania kierowania	✓ 0
52 - Elektronika drzwi przedniego pasażera	✓ 0
55 - Regulacja zasięgu reflektorów	✓ 0
5F - Elektronika informacyjna 1	✓ 0
69 - Funkcja przyczepy	✓ 0
76 - Sygnalizacja przy parkowaniu	✓ 0



DTC (0)

Uwagi technika

Nazwa klienta: _____

Technik: _____

Data: _____

Uwaga: Zachowaj kopię tego raportu w swojej dokumentacji.